

Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
 Risicoklasse 2A sanering
 Visuele inspectie, conform NEN 2990.

Amos projectnummer: 193.0464-1

Opdrachtgever
 Arwe Asbest BV
 Groot Lobberikweg 3, 7036 AG te Loerbeek

Utrecht, 26-4-2019

Ref.nr. opdrachtgever 2019-064
 Kenmerk inventarisatierapport GCB; 696.18 versie 1. Interne autorisatie d.d. 26-09-2018.
 Contactpersoon Dhr. E. ter Heerd

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek Lubberslaan 18 te Doetichem (schuur & woning)
 Type onderzoek Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
 Visuele Inspectie
 Risicoklasse SZW 2A
 Containment? Nee
 Datum onderzoek 26 april 2019 Aankomsttijd: 15:00 Vertrektijd: 16:30
 Inspecteur M. Zorn Tijdsduur visuele inspectie 60 minuten

Gegevens Visuele inspectie (Blad 1 van 2)

Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek (Zie bijgevoegde situatietekening) Verwijderen van dakbeplating (bron:A01), dakbeplating (bron:A02) en restanten golfplaat (bron:A03) van het dak van de woning, schuur en naast de woning onder risicoklasse 2a.

Maaiveld Gras
 Weersomstandigheden Zonnig
 Oppervlakte werkplek (m2) 545 (Inspectie uitgevoerd in 3 sectie(s) van maximaal 250 m2/sectie. (zie tekening))

Dakbeplating (Bron:A01), 164 M2, Dak schuur 1, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)
 Dakbeplating (Bron:A02), 49 M2, Dak woning, (10-15% chrysotiel, 2-5% amfibool, hechtgebonden)
 Verwijderd asbest (bronnummer) Restanten Golfplaat (Bron:A03), 11 M2, Maaiveld voor woning, (10-15% chrysotiel, 2-5% amfibool, hechtgebonden)

In orde bevonden secties 1- 2- 3- Resultaat inspectie werkgebied In orde bevonden.
 Niet in orde bevonden secties Geen (Zie Visuele Inspectie Blad 2 voor uitgebreide informatie)

Uitsluitingen en niet bereikbare plaatsen Ja, namelijk; vanaf 5cm onder het maaiveld, onder de container en in de gesloten delen van de verreikerbak.

Beperkingen bij de inspectie (inspectie efficiëntie niet optimaal) Ja, namelijk; de eerste 5cm van het maaiveld en in alle gaten, kieren, naden en grove delen van bouw- en constructiedelen.

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening Inspecteur
 M. Zorn



Handtekening Amos





Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Risicoklasse 2A sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.

Amos projectnummer: 193.0464-1

Opdrachtgever
 Arwe Asbest BV
 Groot Lobberikweg 3, 7036 AG te Loerbeek

Utrecht, 26-4-2019

Ref.nr. opdrachtgever: 2019-064
 Kenmerk inventarisatierapport: GCB; 696.18 versie 1. Interne autorisatie d.d. 26-09-2018.
 Contactpersoon: Dhr. E. ter Heerdt

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek	Lubberslaan 18 te Doetichem (schuur & woning)		
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele Inspectie		
Risicoklasse SZW	2A		
Containment?	Nee		
Datum onderzoek	26 april 2019	Aankomsttijd: 15:00	Vertrektijd: 16:30
Inspecteur	M. Zorn	Tijdsduur visuele inspectie 60 minuten	

Gegevens Visuele inspectie (Blad 2 van 2)

Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek (Zie bijgevoegde situatietekening): Verwijderen van dakbeplating (bron:A01), dakbeplating (bron:A02) en restanten golfplaat (bron:A03) van het dak van de woning, schuur en naast de woning onder risicoklasse 2a.

	constructiedeel		
	aangelegene delen		
	ondergelegene oppervlakken		
	opmerkingen		
Dakbeplating (Bron:A01)	+	+	+
Inspectie van delen waar de verwijderde bronnen op gemonteerd waren			
Dakbeplating (Bron:A02)	+	+	+
Restanten Golfplaat (Bron:A03)	+	+	+

Verklaring van de symbolen:
 + = in orde bevonden
 +(2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak
 A = afgekeurd

	resultaat	opmerkingen
Inspectie overige bouw- en constructiedelen in het containment of werkgebied		
Maaiveld	+	
Muren	+	
Balken	+	
Kozijnen	+	
Container	+	Onder de container uitgesloten van inspectie.
Verreikerbak	+	In de gesloten delen van de verreikerbak uitgesloten van inspectie.
Deco-unit	+	Betreft de vuile ruimte.

Verklaring van de symbolen:
 + = in orde bevonden
 +(2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak
 A = afgekeurd

Opmerkingen Voorafgaand aan de sanering is het maaiveld afgedekt met folie, dit is in bijzijn van de laborant verwijderd.

Handtekening Inspecteur
 M. Zorn




Amos projectnummer: 193.0464-1

Plaats van onderzoek Lubberslaan 18 te Doetichem (schuur & woning)

Type onderzoek Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Visuele Inspectie

Omschrijving werkplek Verwijderen van dakbeplating (bron:A01), dakbeplating (bron:A02) en restanten golfplaat (bron:A03) van het dak van de woning, schuur en naast de woning onder risicoklasse 2a.

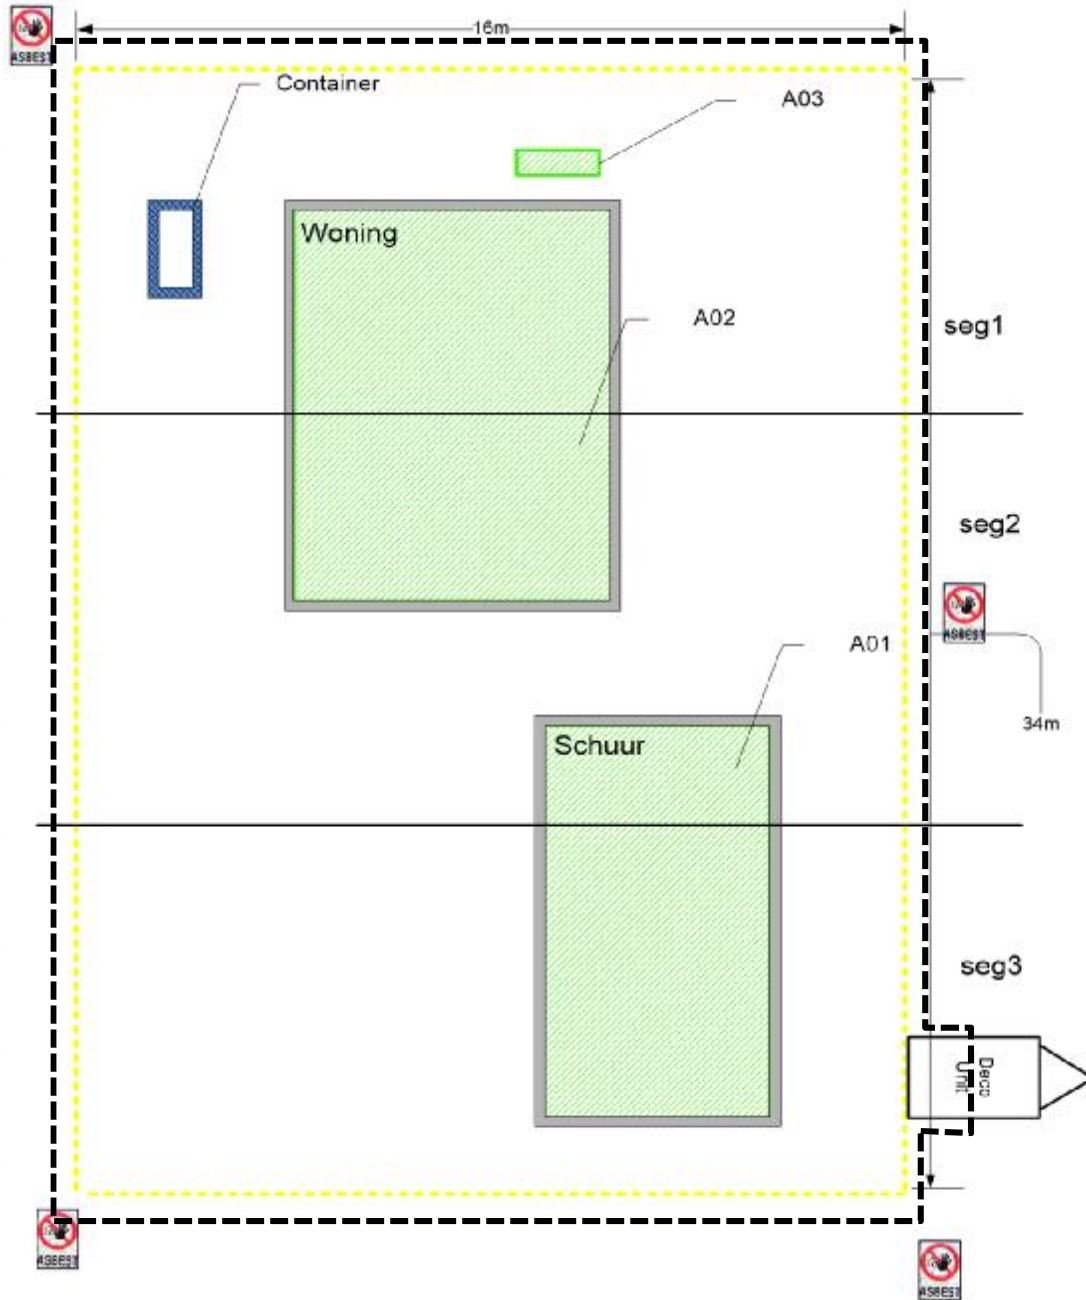

Legenda:

		Luchtmeting		Stofmonster		
	S D V			containment / werkgebied	asbesthoudend bron verwijderd	asbesthoudend bron nog aanwezig
	Deco wagon		geïnspecteerd gebied	lint		
				10 m		



Amos projectnummer: 193.0464-1

Plaats van onderzoek
Type onderzoek

Lubberslaan 18 te Doetichem (schuur & woning)
Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Visuele Inspectie

Omschrijving werkplek

Verwijderen van dakbeplating (bron:A01), dakbeplating (bron:A02) en restanten golfplaat (bron:A03) van het dak van de woning, schuur en naast de woning onder risicoklasse 2a.

Foto 1: Opstelling deco-unit.



Foto 2: Vooraanzicht schuur.



Foto 3: Foto van het maaiveld.



Foto 4: Plaats verwijderde bron.



Foto 5: Plaats verwijderde bron.



Foto 6: Plaats verwijderde bron.

